


寸法表記について




純正ハンドルバーの末端構造によっては、バー末端とグリップ端面が一致していない場合があります。当社では「乗車ポジションにおけるグリップ位置を比較すること」に重点を置いておりますので、バー単体同士での比較ではなく、純正ハンドルバーでのグリップ位置と対象ハンドルバー末端とを比較して設計しております。
(記載の純正寸法はグリップ位置寸法です。バー単体の寸法とは異なる場合があります。)

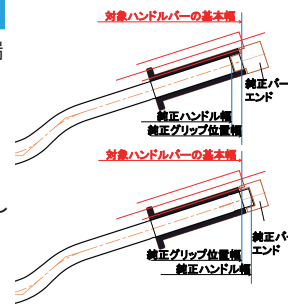


- 汎用品ですので、取り付けにはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。
- 商品にバーエンドは含まれておりません。(ノーマルは使用不可。EFFEX ハンドルバーウエイトが使用できます。)
- ハンドルバーの交換により、車検証に記載されている寸法より全高で±4cm、全幅±2cmの範囲を超える場合は、記載事項の変更が必要となります。
- 公表データは当社での実測によるものです。車両コンディションなどの諸条件により誤差が生じる場合がございます。

(179091)

photo : SV650+EBX1301

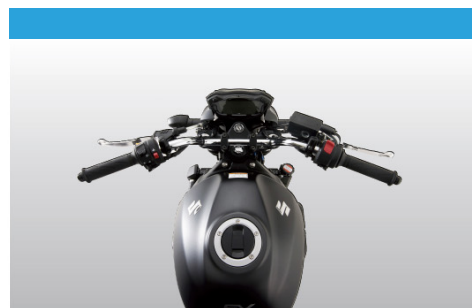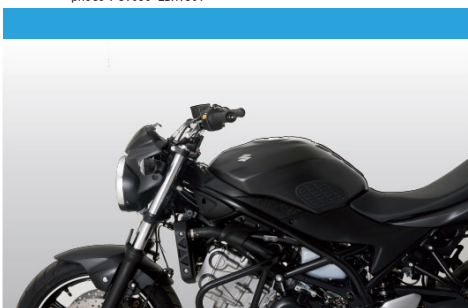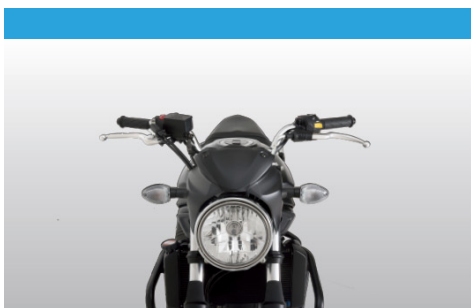

	幅差	高さ差	引き差	絞り角差	立ち角差	クリアランス	ケーブル類必要長【「+」表記は延長必要長、「-」表記は理想短縮長】						備考	
							ブレーキ	スロットル(A)	スロットル(B)	クラッチ	チョーク	右スイッチ		左スイッチ
EBX1101	-43	-18	-9	+9	+13	○	-50	○	○	-30		○	-40	
EBX1102	-16	-5	-21	+7	+26	○	-30	○	○	-20		○	-30	
EBX1103	-30	-39	-28	+3	-5	○	-70	-20	-20	-50		-20	-50	
EBX1104	-25	+5	-11	+6	+22	○	-40	○	○	○		-20	-30	
EBX1201	-100	-19	+35	+23	+13	×								グリップとタンクが干渉
EBX1202	-90	+23	+63	+23	+15	○	+30	+40	+40	+20		+20	○	
EBX1203	-50	+50	+85	+22	+14	○	+60	+90	+90	+70		+60	+30	
EBX1204	-50	+77	+105	+23	+13	○	+90	+110	+110	+100		+90	+60	
EBX1205	-60	+20	+47	+18	+14	○	+20	+30	+30	+30		○	○	
EBX1206	-20	+50	+71	+18	+14	○	+50	+80	+80	+70		+60	+30	
EBX1207	-18	+76	+88	+18	+13	○	+90	+110	+110	+100		+90	+60	
EBX1301	±0	+16	+10	+4	+9	○	○	+20	+20	+20		○	○	
EBX1302	±0	+37	-7	+10	+37	○	+20	+30	+30	+30		○	○	
EBX1303	+44	+64	-5	+3	+25	○	+50	+60	+60	+60		+50	+30	
EBX1304	+46	+94	+11	+3	+24	○	+70	+90	+90	+90		+60	+50	
EBX1305	+86	+56	+55	+12	+17	○	+70	+110	+110	+90		+80	+60	
EBX1401	-22	-23	-25	+23	+103	○	-40	○	○	○		-20	-60	
EBX1402	-30	-30	-30	+10	+62	○	-70	○	○	-20		-40	-60	
EBX1403	-20	-10	-65	+1	+52	○	-60	-10	-10	-30		-20	-60	
EBX1404	-24	+2	-42	+5	+46	○	-30	○	○	-20		○	-40	
EBX1405	+26	-1	-57	-1	+40	○	-30	○	○	-20		○	-40	
EBX1406	-5	+1	-29	+8	+44	○	-20	○	○	-10		○	-30	
EBX1501	-20	-57	-145	-22	-46	×								ブレーキスイッチとトップブリッジが干渉
EBX1502	-90	-57	-145	-22	-46	×								ブレーキマスターとトップブリッジが干渉
EBX1503	-27	-57	-105	-13	-46	×								ブレーキマスターとフォークトップキャップが干渉
EBX1504	-40	-57	-70	-4	-46	×								ブレーキマスターとフォークトップキャップが干渉
EBX1505	-40	-57	-36	+5	-46	×								左ハンドルスイッチとタンクが干渉
EBX1601	-60	-42	-37	+21	+119	○	-70	○	○	-20		-70	-100	
EBX1602	-23	-19	-41	+14	+81	○	-60	○	○	-10		-30	-70	
EBX1603	-60	+1	-20	+22	+75	○	-30	○	○	○		-20	-60	

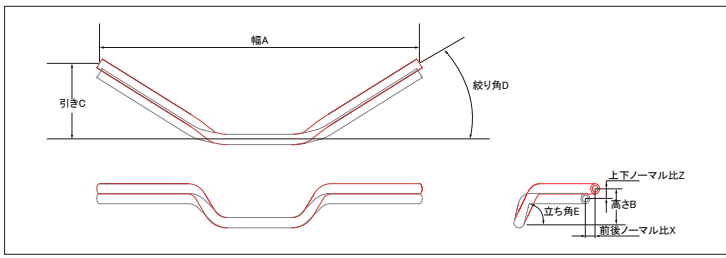

SV650+EBX1101

SV650+EBX1102

SV650+EBX1103

SV650+EBX1104

SV650+EBX1202

SV650+EBX1203

SV650+EBX1204

SV650+EBX1205

SV650+EBX1206

SV650+EBX1207

SV650+EBX1301

SV650+EBX1302

SV650+EBX1303

SV650+EBX1304

SV650+EBX1305

SV650+EBX1401

SV650+EBX1402

SV650+EBX1403

SV650+EBX1404

SV650+EBX1405

SV650+EBX1406

SV650+EBX1601

SV650+EBX1602

SV650+EBX1603